

# 矫直机矫直辊设计分析

矫庆春 黄晓娟

(沈阳理工大学 沈阳 110016)

**摘要** 矫直机矫直辊辊型参数的确定,是设计矫直机的重要理论依据。结合已设计出的  $\varnothing 45 \sim \varnothing 76$  焊管生产线中的六辊矫直机,阐明了矫直辊辊型设计的一种方法。

**关键词** 矫直机 矫直辊 辊型 参数

**中图分类号** TH122 **文献标识码** A

## The Design and Analysis of Rollers of the Six - Roller Straightening Machine

Jiao Qingchun Huang Xiaojuan

(Shenyang University of Technology)

**ABSTRACT** The determination of the roll camber parameters is an important basis for designing the straightening machine. The paper, combined with the  $\varnothing 45 \sim \varnothing 76$  straightening machine designed, provides a theoretical method for designing the straightening roll camber.

**KEYWORDS** Straightening machine Straightening roller Roll camber Parameter

矫直机是焊管生产线中的重要辅助设备,管材在焊接及飞剪后存在着比较明显的弯曲,以至影响在精整工序中的流动,管材经过矫直机,钢管通过互相交叉倾斜的辊子,一面旋转一面前进,承受均匀的径向力和连续的纵向弯曲,使沿整根管子的长度和圆周方向发生连续的纵向的径向弹性变形和塑性变形,从而达到矫直和减小椭圆的目的,并对钢管表面起到光洁和强化作用。

矫直辊是矫直机的重要部件,其辊型曲线决定了矫直质量的高低,结合  $\varnothing 45 \sim \varnothing 76$  焊管生产线中的斜辊式六辊矫直机,阐述矫直辊辊型参数的确定方法。

### 1 矫直辊的理论设计依据

矫直辊的辊型是根据辊与管接触的空间几何关系确定的,在理想状态下,矫直辊与钢管轴线间有一夹角,并且二者连续紧密地接触,其接触线是一连续的空间曲线,以此曲线为母线,绕矫直辊轴线旋转所得的旋转曲面即为矫直辊的理论辊型曲面。

### 2 矫直辊基本结构参数的确定

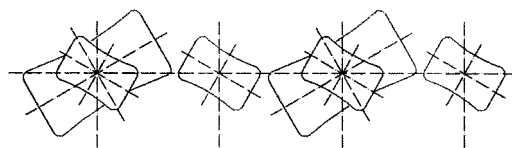


图 1 六辊矫直机矫直辊布局图

作者简介:矫庆春,女,1956年出生,高级工程师,1980年毕业于沈阳工业大学机械系。从1986年起从事高频焊管设备的开发研制

如图 1所示为  $\varnothing 45 \sim \varnothing 76$ 六辊矫直机矫直辊布局图,斜辊矫直机的基本结构参数是矫直辊腰部直径,矫直辊辊身长度,这两个参数的确定是设计矫直辊的前提。

矫直辊腰部直径的大小,取决于管材对矫直辊的压力,根据载荷特性的大小来确定。在矫直钢管直径范围内,直径最小的管材刚性最差,而且转动速度最大,所以设计时应采用最小直径管材参数来确定辊型。矫直辊腰部直径计算式为:

$$D = 62 - 36 \lg U + 25 (\lg U)^2 \quad (1)$$

式中  $D$ ——矫直辊腰部直径, mm;

$U$ ——载荷特性,  $N \cdot m$ , 载荷特性取决于管材的直径、壁厚及材质的屈服极限,  $U = k_1 \sigma_s W$ ;

$\sigma_s$ ——屈服极限, 对于直缝焊管  $\sigma_s = 205 \text{MPa}$ ;

$W$ ——弹性断面系数, 对于直径  $\varnothing 45 \text{mm}$ , 壁厚 4mm 的管子,  $W = 0.88$ ;

$k_1$ ——断面系数, 根据管子内外径比值确定, 这里  $k_1 = 1.4$ 。

将上述各参数代入式 (1)得:

$$D = 62 - 36 \lg (1.4 \times 205 \times 0.88) + 25 [\lg (1.4 \times 205 \times 0.88)]^2 \quad (2)$$

$$D = 114.5 (\text{mm})$$

即矫直辊腰部直径不得小于  $\varnothing 114.5 \text{mm}$ , 对于  $\varnothing 45 \sim \varnothing 76$ 矫直机小辊腰部直径取 140mm, 大辊腰部直径取 180mm。

长矫直辊辊身长度  $L$  根据矫直辊腰径  $D$  确定:

$$L = 1.33D + 15 \quad L = 1.8D + 90$$

对于  $\varnothing 45 \sim \varnothing 76$ 矫直机矫直辊, 将  $D = 180$  代入  $L$  得:

$$L = 254 \quad L = 414$$

$L$  取 360mm, 小矫直辊的长度一般是大矫直辊的一半, 即  $L = (1/2)L_0$ ,  $L = 180 \text{mm}$ 。

### 3 矫直辊辊身参数的确定

如图 2所示, 假设辊身全长与管材接触,  $R_{mp}$  为管材外半径,  $R_{min}$ 、 $R_{max}$  为在规定矫直范围内管材的最小及最大外半径,  $R$  为矫直辊某断面的半径, 此断面与矫直辊轴线垂直且距其中心距离为  $L$ ,  $R_z$  为矫直辊腰部半径,  $\alpha$  为矫直辊安装角, 即管材与矫直辊轴线间的锐角。在  $A-A$  剖视图中, 矫直辊的断面是以  $R_{mp}/\cos \alpha$  和  $R_{mp}$  为长半轴及短半轴的椭圆。如果  $x$  和  $y$  为管材与矫直辊切点坐标, 则矫直辊中心座标为:

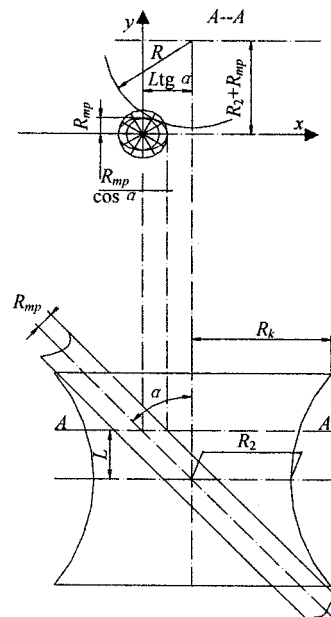


图 2 与管材接触的矫直机

表 1 大矫直辊横截面上坐标点

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$\alpha / ^\circ$	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40
$R / \text{mm}$	90	90.2	90.7	91.6	92.9	94.6	96.8	99.7	103.3	159.8	114.1
$L / \text{mm}$	0	14.3	28.7	43.6	59.1	75.6	93.3	112.8	134.7	159.8	189.6

表中:  $\alpha$ ——椭圆方程角度参数(度);  $R$ ——矫直辊某一横截面上圆半径(mm), 此横截面过矫直辊轴线;  $L$ ——圆心  $O$  距某横截面的垂直距离(mm)

$$\begin{cases} L \tan \alpha = x + R \sin \alpha \\ R_z + R_{mp} = y + R \cos \alpha \end{cases} \quad (3) \quad \left| \frac{dy}{dx} \right| = \tan \alpha = \left| \frac{x}{y} \right| \cos^2 \alpha \quad (4)$$

式中  $\alpha$  为公切线相对  $x$  轴的倾角。

椭圆方程参数如下:

$$\begin{cases} y = R_{mp} \sin \\ x = R_{mp} \cos / \cos \end{cases} \quad (5)$$

将式 (4)代入式 (3)得

$$\tan = \cos / \tan$$

由此得:

$$\begin{cases} \cos = \sin / (\sin^2 + \cos^2 \cos^2)^{1/2} \\ \sin = \cos \cos / (\sin^2 + \cos^2 \cos^2)^{1/2} \end{cases} \quad (6)$$

将式 (5)代入式 (2)中得:

$$\begin{cases} R = \{ R_z + R_{mp} (1 - \sin) \} (1 - \cos^2 \cos^2)^{1/2} / \sin \\ L = R_{mp} \sin \cos + (R_z + R_{mp}) \cos^2 \cos^2)^{1/2} / \sin \end{cases} \quad (7)$$

对于  $\varnothing 45 \sim \varnothing 76$  矫直机, 将  $R_{mp} = R_{min} = 22.5$  mm,  $\alpha = 30^\circ$ ,  $R_z = 90$  mm, 代入公式 (5), 计算大矫直辊横截面上若干坐标点见表 1, 按表中坐标绘制大辊图形, 如图 3。

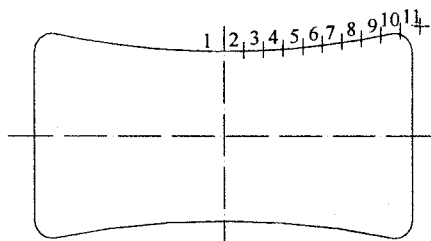


图 3 大矫直辊辊身图形

同样, 将  $R_{mp} = 22.5$  mm,  $\alpha = 30^\circ$ ,  $R_z = 70$  mm 代入公式 (5), 计算小矫直辊横截面上若干点坐标值, 列于表 2, 并按表中坐标点绘制出图 4 小矫直辊图形。

表 2 小矫直辊横截面上坐标点

No	1	2	3	4	5	6	7	8
/°	90	85	80	75	70	65	60	55
R/mm	90	70.2	70.6	71.4	72.5	74	76	79.5
L/mm	0	11.6	23.4	35.6	48.2	61.6	76	91.8

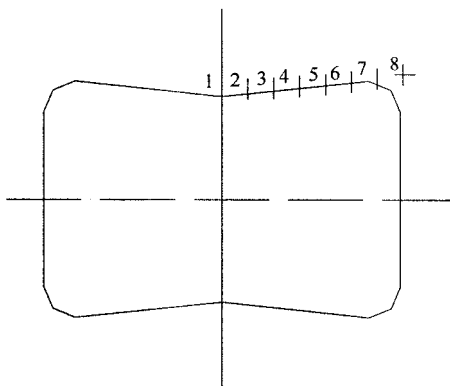


图 4 小矫直辊辊身图形

#### 4 结束语

按上述方法设计出的六辊矫直机结构简单, 操作方便, 安全可靠, 辊型合理, 辊型设计实现规范程序化, 为矫直辊辊型设计提供了严谨的理论依据。

#### 参考文献

[1] 刘鸿文. 材料力学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 1986  
 [2] 马斯基列逊 A. M. 管材矫直机 [M]. 西安重型机械研究所一室译. 北京: 机械工业出版社, 1981

(收稿日期: 2005—01—12)

(接 25 页)

的多功能模块, 可对类似于结晶器出钢温度控制系统进行仿真研究。

4) 所阐述的途径和结果可为结晶器综合控制系统的建模和控制做了前期铺垫。

#### 参考文献

[1] 文光华, 李刚, 张建春等. 薄板坯连铸结晶器三维流场和温度场的数值模拟 [J]. 炼钢, 1997 (4): 25 - 29  
 [2] 孙蓟泉, 李慧剑, 马世麟. 结晶器冷却强度与坯壳厚度

的关系 [J]. 钢铁, 1997 (2): 24 - 27

[3] 张炯明, 张立, 王新华, 王立峰. 板坯连铸结晶器热流量分布的研究 [J]. 金属学报, 2003 (12): 1285 - 1290  
 [4] 张胤, 贺友多. 板坯连铸机结晶器内流动及传热过程的数学模型 [J]. 钢铁研究, 2001 (5): 31 - 34  
 [5] 史荣, 陈卫斌. 板坯连铸机结晶器内钢水凝固状态分析 [J]. 太原重型机械学院学报, 1998 (4): 269 - 272  
 [6] 仇圣桃, 刘和平, 干勇. 基于连续模型的板坯连铸凝固过程的数值模拟 [J]. 钢铁研究学报, 2003 (6)

(收稿日期: 2005—01—17)